

Service
Service
Service

FL1.2

AB/BB

92.05

Service Information

1. Invoering van nieuwe SSP print layout

Tijdens productie is er in week 9205 een nieuwe print layout voor het klein signaal paneel ingevoerd (SSP'). Dit nieuwe paneel is ingevoerd in apparaten waarvan het serienummer begint met AG03 of hoger. De nieuwe schema's, print layout en stuklijsten zijn gepubliceerd in de service manual FL1.2 AB/BB.

2. Invoering software nr.2

Tijdens productie is er nieuw microprocessor paneel ingevoerd. De software van dit paneel heeft de mogelijkheid dat bij een slecht NICAM signaal digitaal geluid uitgeschakeld kan worden en de set gaat niet meer in standby na 10 minuten als men een extern signaal met alleen geluid aanbied. Dit nieuwe microprocessor paneel is ingevoerd in apparaten waarvan het serienummer begint met AG03 of hoger. Het codenummer van dit paneel is 4822 212 30013.

3. Nieuwe XICOR

Tijdens productie is positie 7137 van het klein signaal paneel gewijzigd van een X2404 in een ST24C04B1 (4822 209 52316). Deze wijziging is ingevoerd in week 9207.

Samen met deze wijziging moeten er ook een aantal andere componenten gewijzigd worden waarvan sommige al eerder ingevoerd zijn.

Deze wijzigingen zijn:

Afgevoerd

Positie 3256 en 3257

Gewijzigd

Positie 3122 en 3123 (8k2) 4822 051 10822

Toegevoegd

Positie 3287 en 3288 (10k)	4822 051 10103
Positie 6256 en 6257 (LL4148)	4822 130 80446
Positie 6135 (4702)	4822 051 10471

Het toevoegen van positie 6135 moet gebeuren als 7137 gewijzigd wordt in een ST24C04B1 en mag er niet inzitten als een X2404 gebruikt wordt.

4. Invoering software nr.3

Tijdens productie is er nieuw microprocessor paneel ingevoerd. De software van dit paneel heeft een toggle functie voor aspectratio 4/3, movie expand en 16/9. Dit nieuwe microprocessor paneel is ingevoerd in apparaten waarvan het serienummer begint met AG05 of hoger. Het codenummer van dit paneel is 4822 212 30234.

5. Kast, masker en achterwand

Tijdens productie zijn de kast, de achterwand en het masker van de FL1.2 gewijzigd. Deze wijziging is in productie ingevoerd in week 9212.

De oude achterwand is volledig compatibel met de nieuwe achterwand. Dit betekent dat de nieuwe achterwand dus ook op de oude kast te gebruiken is. De kast en het masker zijn niet compatibel. Dit betekent dat alleen een oude kast met een oud masker gecombineerd kan worden of een nieuwe kast met een nieuw masker.

Codenummers:

Oud:	Backcover	4822 438 40212
	Cabinet	4822 430 50807
	Mask	4822 451 80898
Nieuw:	Backcover	4822 438 40224
	Cabinet	4822 432 10955
	Mask	4822 451 70239

6. Änderung 36ML8908/20B/30B/33B

Seit der Woche 9235 sind die PIP-Platine, die Großsignal-Platine, die Kleinsignal-Platine, die SAT-Box und die Software dieser Geräte geändert. Diese Änderung ist in Geräten eingeführt, deren Seriennummer mit AG20 oder höher beginnt. Die neuen Schemas, Print-Layouts und Stücklisten sind im Service-Manual FL1.2 AB/BB veröffentlicht.

7. Abstimmen dynamischer Fokus

Während der Produktion ist in den 28" Geräten, deren Seriennummer mit AG09 beginnt, die Abstimmung des dynamischen Fokus verfallen. Das bedeutet, daß in dem Gerät die Stifte 1D08 und 2D08 auf der Bildröhre kurzgeschlossen sind, das Fokuskabel für den dynamischen Fokus ist nicht mehr vorhanden und die Abstimmung für den dynamischen Fokus im Service-Manual ist für diese Geräte nicht gültig.