

Service  
Service  
**Service**

# FL1.17

../19B AG01 93.01

# Service Information

Pour les appareils français (/19b) avec châssis FL1.17 AA et code de production AG01...., les modifications suivantes ont été introduites temporairement pour des raisons techniques de production.

**1. Autre module 100 Hz**

Le module habituel 'ECO-100 Hz' est remplacé par un 'module LFR 100 Hz' simplifié; les positions 7201, 7202 et 7203 et quelques résistances qui s'y rapportent, sont manquantes.

Dans la documentation service, au lieu du schéma L', ce sont les schémas L et M qui doivent être consultés.

Lors de remplacement de ce 'module LFR 100 Hz simplifié', le module LFR 100 Hz habituel avec 'easy TXT (Habit Watch)' peut être utilisé.

Le numéro de code de ce module LFR 100 Hz est 4822 212 31229.

**2. Logiciel de commande modifié**

logiciel V76 (EPROM)	4822 900 10497
carte microprocesseur	4822 212 30803

**3. Code optionnel 2 modifié (+4)**

Le chiffre 4 devra être sélectionné pour cet appareil (module LFR présent).  
(Voir également l'information service FL 93.05)

**4. Modifications de la platine forts signaux (LSP)**

2405 47nF (était 18nF)	4822 122 32542	47nF 10% 63V
3404 1k8 (était 3k3)	4822 051 10182	1k8 2% 0,25W
3624 supprimé		
3625 supprimé		
9601 introduit		